

Anleitung zur Einrichtung von x.comfort mit Worklistfunktion

Allgemeine vorbereitende Maßnahmen:

- Folgen Sie der Anleitung zur Installation von sonoGDT auf dem Server-PC. Im Rahmen der Installation wird das Installationsverzeichnis mit dem Namen **sonoGDT** freigegeben, so dass es nun jeder Benutzer unter `\\Server\sonoGDT` erreicht.
- Starten Sie **sonoGDT_Diagnose**, klicken Sie dort auf **Spezial-Konfiguration** und setzen Sie auf dem Tabellenreiter **Praxissoftware** Ihre Einstellungen entsprechend Ihren Gegebenheiten.
- Unter Punkt 6. (Schnelleinstellungen) nehmen Sie dann die Schnellkonfiguration vor

Spezifische Einstellungen für Ihre Praxissoftware:

Konfigurieren Sie nun den GDT-Server von x.comfort so, dass er die von sonoGDT bereitgestellten Dateien einliest. Klicken Sie dazu mit der **rechten Maustaste** auf das **Symbol des x.comfort GDT-Servers** rechts unten in der Taskleiste und wählen Sie **Einstellungen**. Sollte das Symbol nicht zu sehen sein, drücken Sie einmal aus der Karteikarte eines Patienten auf **F6**, um den Server zu starten.



Klicken Sie im Einstellungsfenster auf **Neu** und tragen Sie folgende Angaben ein

Maske	Abfrageintervall in ms
edv1tool.gdt	4500


Pfad: C:\GDT

Spezielle Nummerkreise:
Klasse Typ

Geräteerkennung (Einstellung f. Stammdaten anfordern)

OK Abbrechen

Auf dem Karteireiter **Gerät** tragen Sie wie im Screenshot **SONO00** ein und klicken anschließend auf **Neue Geräteerkennung anlegen**, entfernen Sie den Haken bei **DOS-Zeichensatz verwenden**.

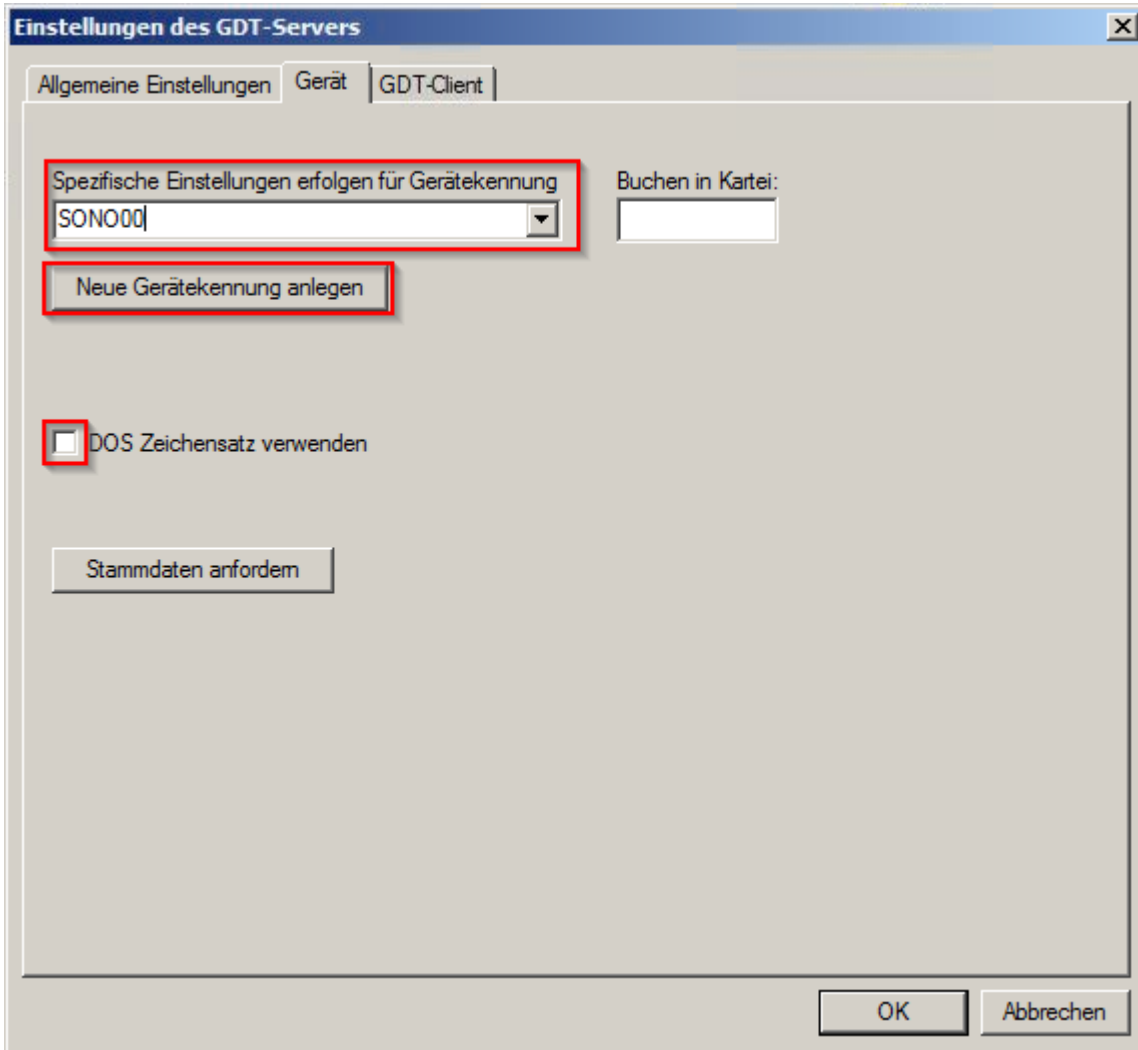

Nach dem Beenden mit **OK** wird im eingestellten Abfrageintervall der GDT-Ordner auf ankommende Dateien überwacht. Diese werden anhand ihrer ID den Patienten zugeordnet und erscheinen in der Karteikarte als Eintrag.

Ihr Workflow gestaltet sich nun wie folgt:

- Drücken Sie aus der Patientenkarteikarte heraus F6 und wählen Sie **Sono Worklist**, daraufhin wird ein Eintrag für die DICOM-Worklist des Ultraschallgerätes bereitgestellt, gleichzeitig erscheint in der Karteikarte eine Eintragzeile **Sonographie**.
- Rufen Sie die Worklist am Ultraschallsystem ab, starten und Beenden Sie Ihre Untersuchung.
- Um die Bilder anzuschauen drücken Sie **F6** und wählen Sie **Sono anzeigen**